

OF. ORD. N°1021

ANT.: Oficio N°258 del 16 de abril de 2025.

MAT.: Remite antecedentes Accidente Fatal,
Faena Minera Sierra Gorda.

Santiago, 24 de abril de 2025

DE : **PATRICIO AGUILERA POBLETE**
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERÍA

A : **MARÍA CRISTINA DÍAZ FUENZALIDA**
ABOGADA SECRETARIA
COMISION DE MINERÍA Y ENERGÍA

Junto con saludar a Ud., a través del presente, y según vuestra solicitud de antecedentes en relación con el Accidente fatal ocurrido el día 9 de abril de 2025 en Sierra Gorda SCM, puedo informar las siguientes acciones tomadas por el Servicio:

1. Sierra Gorda SCM – Faena Sierra Gorda.

El Servicio recibió el aviso de un accidente con consecuencia de fatalidad el día 09-04-2025 a las 14:30 horas, el hecho ocurrió en SCM Sierra Gorda, Sernageomin de la Región de Antofagasta sale alrededor de las 15:30 hrs hacia las instalaciones de SCM Sierra Gorda, llegando al lugar a las 17:30 horas, dirigiéndose de forma inmediata al sitio del suceso. Personal de la Empresa de Sierra Gorda traslada a nuestro personal a la instalación del filtro 4. En ese momento, se procede a realizar la fijación del sitio del suceso realizando el recorrido del Domo evidenciando casco de seguridad del trabajador Sr. Jose Díaz Díaz (Q.E.P.D) en el piso de este, posteriormente se accede al perímetro del filtro 4.

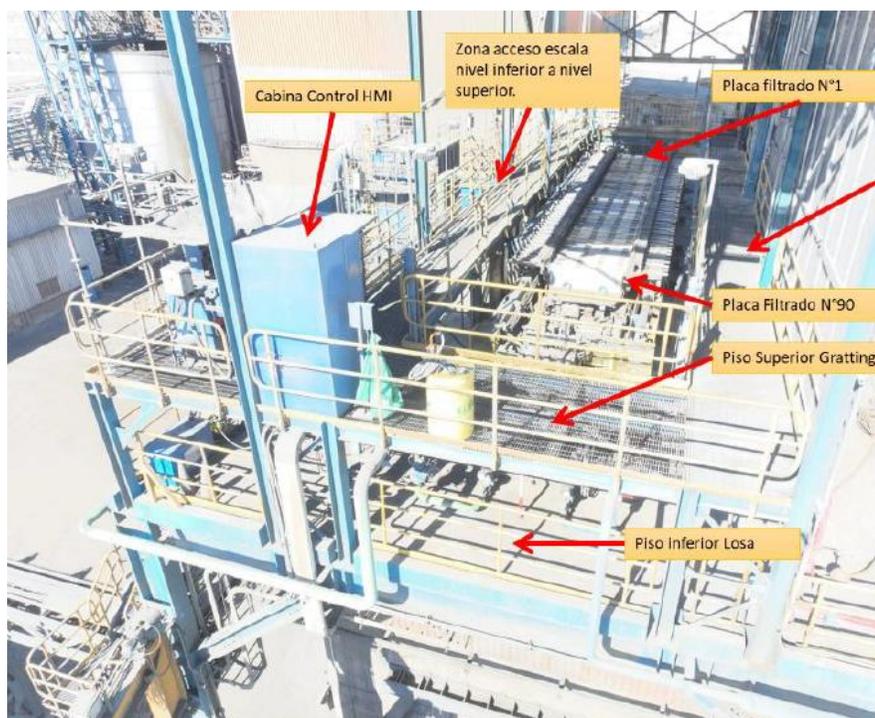


Ilustración 1. Parte superior de la Planta de Filtro. Fuente SNGM



Ilustración 2. Interior del Domo Planta Filtro 4. Fuente SNGM.

Posteriormente, el ingeniero de investigación de accidente SNGM y el director regional SNGM en las instalaciones de la administración se procede a realizar el acto administrativo mediante acta de fiscalización (Adjunto) producto del accidente y la respectiva toma de declaración a los testigos.

El lugar de los hechos queda auto suspendido y cerrado hasta cumplir con las acciones correctivas indicadas por la Dirección del Trabajo, Servicio de Salud y Sernageomin.

2. Descripción del Accidente (Preliminar)

El miércoles 9 de abril del 2025, a las 13:35 hrs, Don José Díaz Díaz, Jefe de Turno Mantención Planta sufre una caída de altura (11 metros) hacia losa de descarga del filtro de Cobre N°4, de la Planta Concentradora. No hay testigos directos de la caída. Sólo se cuenta con testimonios de eventos previos.

3. Datos del Trabajador Fallecido.

Nombre del Trabajador	José Alex Díaz Díaz
Cédula de Identidad	9.839.302-1
Estado Civil	Casado
Domicilio	Parcela22E, Mar Edén, Arrayan Costero Km501, La Serena
Cargo	Jefe Turno Mantención Planta
Fecha de Nacimiento	14 de marzo 1964
Experiencia	40 años
Turno	7x7

4. Medidas inmediatas realizadas por la empresa.

- Operador Nicolás Suarez –a través de sala de control- activa la emergencia vía radial.
- Se detienen los trabajos en el área del Filtro N°4.
- Llega brigada de emergencia y personal médico.
- Se traslada trabajador en forma inmediata a policlínico, luego se lo deriva al hospital de Calama.
- Se realiza auto suspensión del área y se informa al Comité Ejecutivo de Sierra Gorda SCM.
- Se informa a la autoridad del accidente ocurrido (DIAT, Sernageomin).


5. Antecedentes preliminares recabados en el acto administrativo.

- a) Orden de trabajo, este documento refiere a la existencia de una filtración en la placa N°90 FL004 (Filtro) donde personal de la empresa Metso y Supervisor Accidentado deben realizar la respectiva intervención.
- b) Análisis de Riesgo de la Tarea, este documento contempla la revisión de los riesgos presentes en el área de trabajo.
- c) Procedimiento de trabajo seguro, "Cambio de Telas". Secuencia de trabajo.

6. Hipótesis preliminar del accidente.

SECUENCIA	ACCIÓN	LUGAR
1	Jefe de Turno Mantención Planta Don José Díaz Díaz se encuentra ubicado en inmediaciones de la placa 1 del Filtro 4°, según declaraciones de Operador Nicolás Suarez	Sector poniente placa 1
2	Jefe de Turno Mantención Planta Don José Díaz Díaz se habría trasladado al sector oriente de la Placa 1	Zona oriente filtro, placa 1.
3	Jefe de Turno Mantención Planta Don José Díaz Díaz habría accedido a la parte superior del filtro desde la escalera oriente	Escalera acceso oriente
4	Jefe de Turno Mantención Planta Don José Díaz Díaz habría ingresado al filtro, a través de placas caminando sobre estas sin arnés ni cuerda de vida, en dirección a la placa 1	Pasillo grating lado oriente.
5	Jefe de Turno Mantención Planta Don José Díaz Díaz se habría ubicado en las inmediaciones del vano abierto entre placa 0 y placa 1, habría perdido el equilibrio, y cae por el vano hacia zona de descarga de concentrado	Espacio Placa 0 y placa 1.



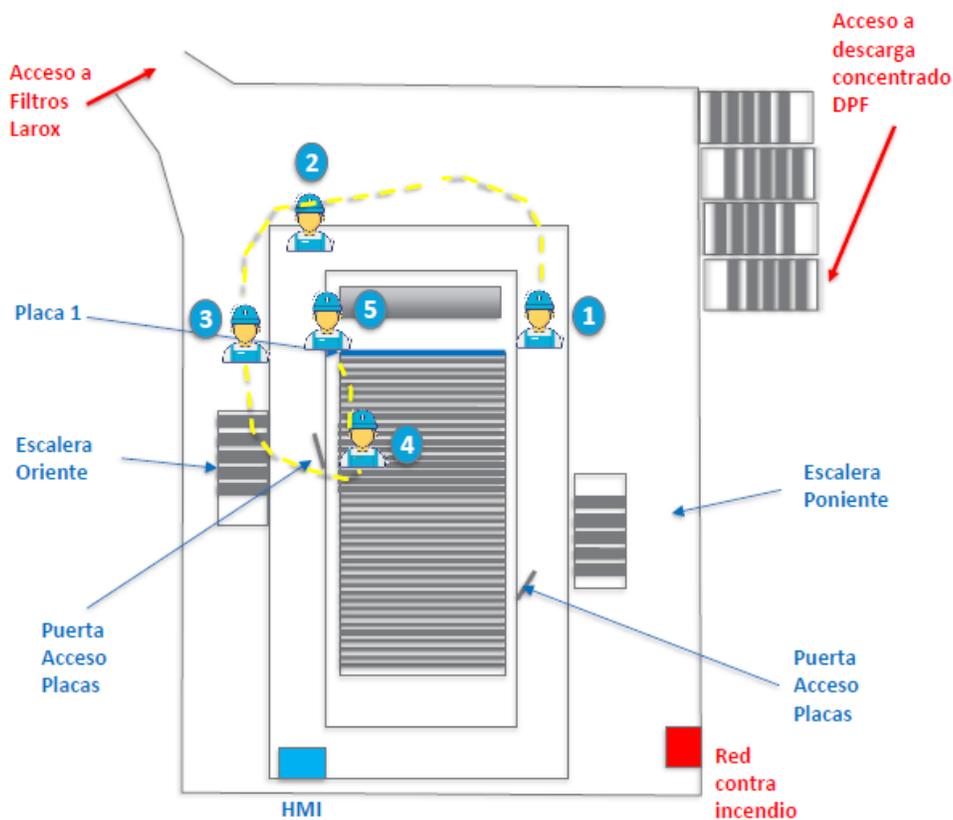

Jefe de Turno Mantención Planta Don José Díaz

A la fecha, este Servicio se encuentra recabando más información para fortalecer la hipótesis indicada en el presente Oficio, el objetivo es de establecer las causas, consecuencias de los hechos y medidas correctivas que la empresa debe aplicar.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PATRICIO AGUILERA POBLETE
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

WRT/DFP

DISTRIBUCIÓN

- Destinatario
- Dirección Nacional
- Subdirección Nacional de Minería
- Departamento Fiscalización, Región de Antofagasta
- Departamento Jurídico
- Dirección Región de Antofagasta
- Oficina de Pates

